



# 装置作動

前部カバーを押して薬剤を散布します。



## メンテナンス



修理/メンテナンス前に手袋と安全ゴーグルを着用し、水道を止めます。

定期的メンテナンスを行うと、システムの性能が改善され、故障予防処置が少なくなります。特に、エアギャップが必要な硬水地域あるいは水道に不純物が多い古い建物や地域ではそうです。水道の質に応じて、以下の手順を年1回行うことを推奨します：


- ・希釈度を確認する。
- ・薬剤の残留物が溝に溜まっていれば、計量ペグをふき取るまたはリンスしてクリーニングします。
- ・フットバルブのスクリーンのつまりや破損をチェックします。
- ・水フィルタソックとエアギャップノズルにゴミがないことを確認します。

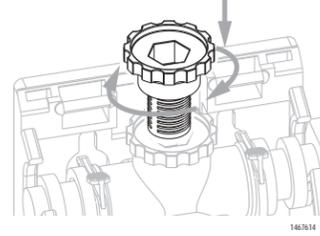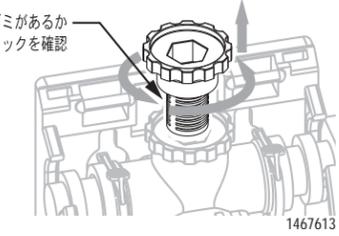


## ベンチュリを取り外し、エラーギャップノズルを確認



4. ベンチュリを取り外す

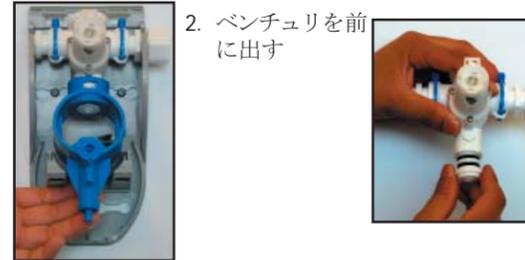

5. ノズルを引き出す

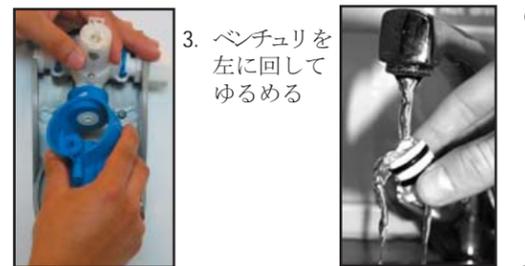

6. ノズルのスクリーンが汚れていれば、洗い流す。スケールが付いていればOリングを外し、30分間酸漬けする。



# スペア部品


説明

部品番号



インターコネクト 1202026


- バケツ充填フック 1202067
  - ホースフィッティング (ワッシャ付き) 1202027
  - 後部プレート 1204098
  - 計量ペグセット 1204153
  - カバー, BetaJet, グレー 1204102
  - ストレーナ ソック 1200766
  - カバー取り外し C-クリップ 1204103
  - ワイヤラック, 1 x 1 ガロン 1203104
  - ワイヤラック, 4 x 1 ガロン 1203105
- すべてのスペア備品に潤滑済みOリングが付いています。

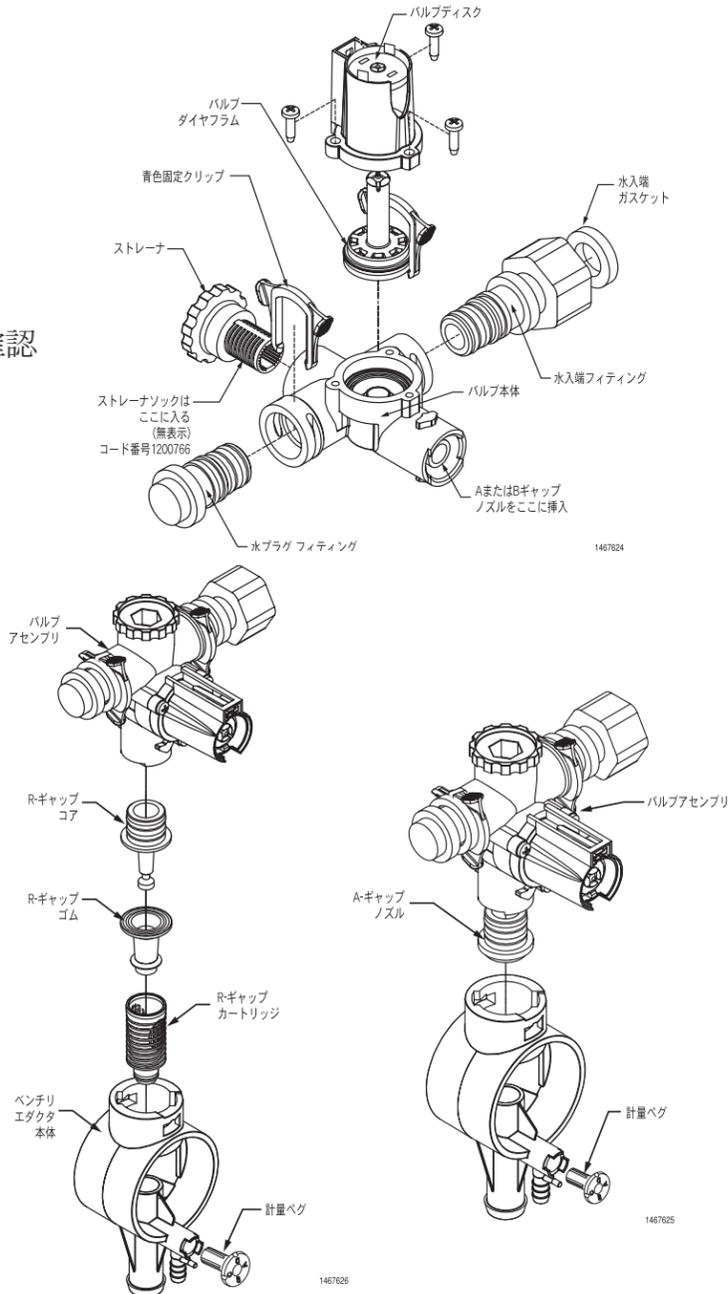

Dwg #15404-00, Item # 1204809, Rev A

# トラブルシュート

問題	原因	対策
1. 放出しない。	a. 水がない。 b. マグネチックバルブが作動していない。 c. 水圧過剰。 d. エダクタが詰まっている。	a. 水道を開く。 b. バルブ部品キットをインストールする。 c. 水圧が5.5 bar (78 psi) を超える場合は、レギュレータを設置する。 d. クリーニング (スケールとり) または交換する。
2. 濃縮液が出てこない。	a. フットバルブが詰まっている。 b. 計量ペグまたはエダクタにスケール蓄積している。 c. 水圧が低い。 d. 濃縮液容器が空。 e. 入端ホースのネジがエダクタにしっかり入っていない。 f. 水入端ストレーナが詰まっている。 g. 水入端ガスケットがない。 h. エダクタが仕様製品ではない。 i. 薬剤供給がY字フィッティングを通っている。 j. 水温が高すぎる。	a. クリーニングまたは交換する。 b. クリーニング (スケールとり) または交換する。 c. 水圧が最少要件を満たすことを確認する。R-ギャップを使用している場合、水圧がA-ギャップには十分でもR-ギャップには不十分なことがあるので、R-ギャップをA-ギャップに交換してみる。 d. 濃縮液が一杯の容器に交換する。 e. 締める。ただし、締めすぎないこと。NPTフィッティングを使用している場合は、テフロンパイプテープを使う。 f. 水道を閉め、ストレーナを取り外し、ストレーナに入っている「メッシュ」をクリーニングまたは交換する。 g. 新しいガスケットに交換する。 h. 高フローノズル/R-ギャップの場合は、エダクタが白色であることを確認する。低フローの場合は、エダクタが灰色であることを確認する。 i. エダクタのY字フィッティングを確認していると1台が他台からエアーを吸引するため、別の薬剤供給チューブとフットバルブを各ユニットに準備する。 j. 水温が70~75°Cを超えると、ベンチュリ内が真空状態になると水が沸騰することがあり、ユニットが薬剤を引き出せなくなります。これが問題であると疑われる場合は水温を下げます。
3. 濃縮液が出すぎる。	a. 計量ペグのチャンネルが正しく選択されていない。	a. 希釈度チャートをチェックし、低い希釈度に設定して再校正する。
4. 装置の作動を止められない。	a. 水バルブ部品が汚れている、または欠陥品である。 b. バルブディスクマグネットが完全に戻っていない。 c. キャピネットのカバーが引っかけかかっている。 d. 水圧過剰。 e. 装置がラッチ オン/オフに設定されている。	a. バルブ部品キットをクリーニングまたは交換する。 b. バルブディスクマグネットの自由回転を確認する。 c. キャピネットのアライメントを取り直す。 d. 水圧が5.5 bar (78 psi) を超える場合は、レギュレータを設置する。 e. バルブディスクを回して、この機能を停止させる。これには、「一時保持ボタンからロックオンボタンに変更する」セクションを参照すること。
5. 放出液が発泡しすぎる。	a. 取り上げチューブに空漏れがある。 b. 内部放出発泡抑制チューブが正しく位置していない。(A-ギャップ装置のみ) c. 内部放出発泡抑制チューブの長さが十分でない。	a. 流入端ホースのかえしをしめる。またはピックアップチューブを結束バンドやホースクランプでホースのかえし部分にしっかり固定する。 b. 発泡抑制内部放出チューブ (放出チューブ内部のチューブ) をインストールし直す。 c. 4mm バルクチューブを使い、チューブが数インチ長いことを確認する。
6. A-ギャップから液がはたばし、またはR-ギャップベントから水が放出する。	a. 放出チューブが制限されている。 b. 水圧が高い。 c. A-ギャップノズルが汚れている。 d. ノズルがゆるい。	a. 放出チューブが折れている、あるいは巻き込まれていない、持ち上がっていないことを確認し、また散布開始時に放出チューブ内に溶液が残っていないことを確認する。 b. 水圧が5.5 bar (78 psi) を超える場合は、レギュレータを設置する。 c. ノズルを交換する。 d. ノズルをバルブ本体にしっかり押し込む。

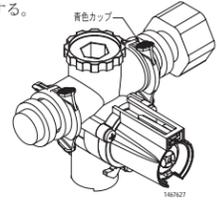問題	原因	対策
	e. R-ギャップのゴムに問題がある。 f. 。	e. R-ギャップを分解し、ゴムが破損していなければチェックする。破損していれば交換する。破損していなければ、ゴムをプラスチック製コーンに、そしてゴムにカートリッジをのせて、バルブアセンブリに挿入する。エダクタを最後に取り付ける。ゴムがプラスチック製コーンと外側カートリッジとの間でアライメントが取れなくなったり、ねじれていたりすると漏れの原因になることに注意する。 f. 高フローノズル/R-ギャップの場合は、エダクタが白色であることを確認する。低フローの場合は、エダクタが灰色であることを確認する。
7. カバーがディスプレイにフィットしない。	a. バルブ/ベンチュリ アセンブリが正しくロックされていない。	a. 各バルブ/ベンチュリのアセンブリを押して、ベンチリタブで固定されることを確認します。プロポーションが固定されると、タブは「カチリ」と聞こえる。
8. 水流入端フィッティングから水が漏れる。	a. フィッティングがバルブアセンブリに完全に挿入されていない。	a. フィッティングがバルブアセンブリに完全に挿入されていることを確認し、下図のように、青色の固定クリップが所定位置にあることを確認する。  入端フィッティングをバルブアセンブリの挿入する b. 水流入端と園芸用ホースが正しく接続されていない。 c. 水流入端フィッティングのネジ山が破損している。 d. 水流入端フィッティングにガスケットが入っていない。 e. Oリングが正しく組み込まれていない。
9. 水ストレーナから水が漏れる。	a. ストレーナが締め込まれていない。 b. Oリングが外れている。 c. バルブが変形している。	a. ストレーナをネジ込む。 b. ストレーナを取り外し、Oリングの位置を正しくさせ、ストレーナを取り付け直す。Oリングが破損している場合は、ストレーナアセンブリを交換する。 c. バルブを交換する。
10. 希釈が一貫していない。	a. 水圧が変動している。	a. 圧力レギュレータまたはフローワッシャをインストールして、水圧の変動を抑える。
11. ウィッシュボーンが所定位置に正しく入らない。	a. バルブ/ベンチュリ アセンブリが所定位置に正しく固定されていない。 b. 後部プレートが平坦でない壁にインストールされている。	a. 各バルブ/ベンチュリのアセンブリを押して、ベンチリタブで固定されることを確認します。プロポーションが固定されると、タブは「カチリ」と聞こえる。 b. ネジをゆるめ、後部プレートが曲がらないようにする。低部ネジに対しては、右のロットの代わりに、薬剤放出フィッティング背部のキヤ穴を使用したことを確認する。
12. キーを紛失した。	a. 小型のねじ回しを使う。	a. 各バルブ/ベンチュリアセンブリを押して、ベンチリタブで固定されることを確認します。プロポーションが固定されると、タブは「カチリ」と聞こえる。ベンチリが固定されたら、ウィッシュボーンの上部はバルブディスクの上に位置し、ウィッシュボーンを押すと、バルブディスクをシャフトに容易に圧縮してユニットの作動をオン/オフさせる。
13. ユニットが作動できない。	a. バルブ/ベンチュリ アセンブリが所定位置に正しく固定されていない。	a. 各バルブ/ベンチュリアセンブリを押して、ベンチリタブで固定されることを確認します。プロポーションが固定されると、タブは「カチリ」と聞こえる。ベンチリが固定されたら、ウィッシュボーンの上部はバルブディスクの上に位置し、ウィッシュボーンを押すと、バルブディスクをシャフトに容易に圧縮してユニットの作動をオン/オフさせる。



BetaJetリングは互換ではありません。破損したOリングを別の部品からのOリングで代用しないでください。